



Complete documentation
available for download at www.lika.biz



Warning: encoders having order code ending with "/Sxxx" may have mechanical and electrical characteristics different from standard and be supplied with additional documentation for special connections (Technical Info).
Attenzione: gli encoder con codice di ordinazione finale "/Sxxx" possono avere caratteristiche meccaniche ed elettriche diverse dallo standard ed essere provvisti di documentazione aggiuntiva per cablaggi speciali (Technical info).
Achtung: Geräte, deren Bestellschlüssel mit der Kennung "/Sxxx" enden, können in ihren mech. und elektr. Eigenschaften vom Standard abweichen. Diese werden daher mit einer ergänzenden Dokumentation ausgeliefert (Technical info).
Atención: los encoders con código de pedido acabado en "/Sxxx" pueden tener características mecánicas y eléctricas diferentes a las básicas y documentación adicional relativa a conexiones especiales (Technical Info).
Attention: les codeurs avec code de commande terminant en "/Sxxx" peuvent avoir des caractéristiques mécaniques et électriques différentes du standard et documentation additionnelle pour les câblages spéciaux (Technical info).





EN	Mounting instructions
•	Make sure the mounting tolerances between the sensor and the tape are always met. Avoid contact between the sensor and the magnetic surface;
•	fix the sensor by means of two M3 15 mm min. long cylinder head screws inserted in the provided slots; recommended tightening torque: 1.1 Nm . Recommended minimum bend radius of the cable: R ≥ 42 mm ;
•	sensor can be mounted in both directions. The arrow indicates positive counting direction (A leads B).

IT	Istruzioni di montaggio
•	Verificare che le tolleranze di montaggio tra sensore e banda magnetica siano sempre rispettate. Evitare il contatto tra sensore e superficie magnetica;
•	fissare il sensore utilizzando due viti M3 a testa cilindrica di lunghezza min. di 15 mm passanti nelle due asole previste; coppia di serraggio raccomandata: 1,1 Nm . Raggio di curvatura minimo del cavo raccomandato: R ≥ 42 mm ;
•	è possibile montare il sensore nelle due direzioni. La freccia indica la direzione di conteggio positivo (A precede B).

DE	Montagehinweise
•	Geber mit zwei M3 x 15 Schrauben befestigen und die Montagerichtung zwischen Band und Geber beachten; angegebene Montagtoleranzen einhalten; empfohlener Drehmoment max. 1,1 Nm ; nur mit Magnetband MT10-20-50 einsetzen (s. MT10-20-50 Benutzeranleitung);
•	Mindestbiegeradius vom Kabel ist R ≥ 42 mm ;
•	der Sensor kann in beide Richtungen montiert werden. Positive Zählrichtung, siehe Pfeil (B folgt A).

ES	Instrucciones de montaje
•	Asegurarse de que las tolerancias de montaje entre el sensor y la banda magnética sean siempre respetadas. Evitar el contacto entre el sensor y la superficie magnética;
•	fijar el sensor mediante los dos tornillos M3 de cabeza cilíndrica (longitud min. 15 mm) insertados a través de los espacios previstos; par de apriete: 1,1 Nm . Radio de curvatura mínimo recomendado del cable: R ≥ 42 ;
•	es posible montar el sensor en las dos direcciones. La flecha indica el sentido de conteo positivo (A precede B).

FR	Instructions de montage
•	S'assurer que les valeurs de tolérance de montage entre le capteur et la bande magnétique soient toujours respectées. Éviter tous les contacts entre le capteur et la surface magnétique;
•	fixer le capteur en utilisant deux vis type M3 à tête cylindrique (longueur min. 15 mm) insérées dans les deux fentes pourvues ; couple de serrage recommandé : 1,1 Nm . Rayon de courbure minimum recommandé du câble : R ≥ 42 mm ;
•	on peut monter le capteur dans toutes les deux directions. La flèche indique la direction de comptage positif (A devance B).

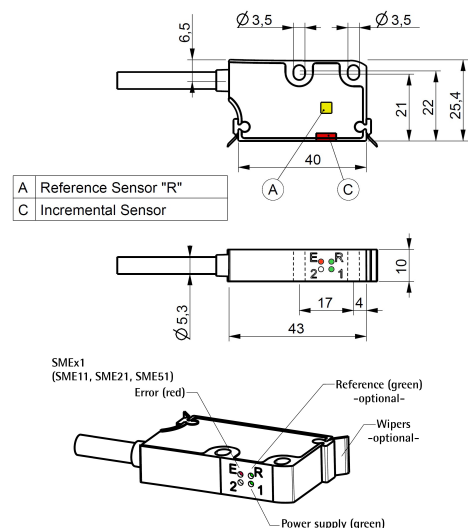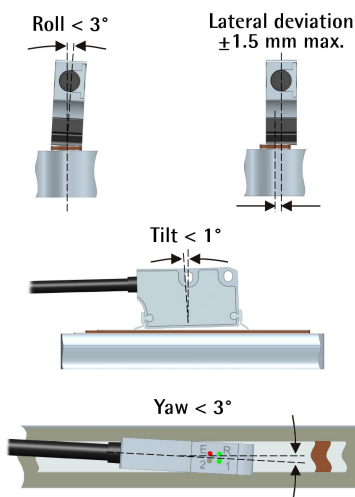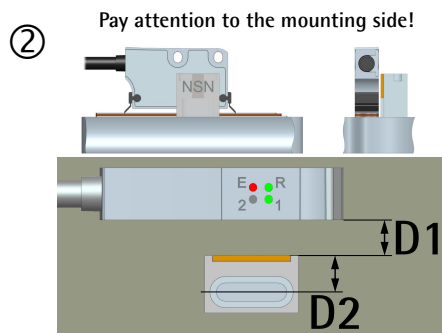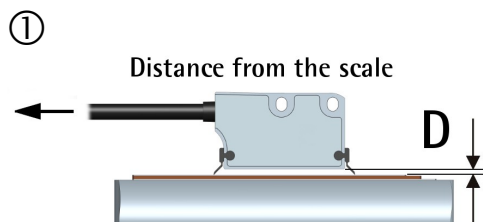

Sensor	Scale type	① Gap sensor / MT magnetic scale (D)			② Gap LKM-1309/x Reference	
		without cover strip	with cover strip	optimal	D1	D2
SME11	MT10	0.1 – 0.5 mm	0.1 – 0.3 mm	0.25 mm	0.1 – 0.3 mm	7.1 mm
SME21	MT20	0.1 – 1.0 mm	0.1 – 0.7 mm	0.50 mm	0.5 – 0.7 mm	7.3 mm
SME51	MT50	0.1 – 2.0 mm	0.1 – 1.7 mm	1.0 mm	0.5 – 1.0 mm	7.3 mm

Electrical connections						
Signals	M12 8-pin	M8 cable	Cavo M8	Kabel M8	Cable M8	Câble M8
0Vdc	1	Black	Nero	Schwarz	Negro	Noir
+Vdc ¹	2	Red	Rosso	Rot	Rojo	Rouge
A	3	Yellow	Giallo	Gelb	Amarillo	Jaune
/A	4	Blue	Blu	Blau	Azul	Bleu
B	5	Green	Verde	Grün	Verde	Vert
/B	6	Orange	Arancione	Orange	Anaranjado	Orange
o ²	7	White	Bianco	Weiß	Bianco	Blanc
/o ²	8	Grey	Grigio	Grau	Gris	Gris
Shield	Case	Shield	Schermo	Schirm	Malla	Blindage

Installation has to be carried out with power supply disconnected.
 L'installazione deve essere eseguita in assenza di tensione.
 Der Anschluss darf nur bei ausgeschalteter Versorgungsspannung erfolgen.
 La instalación sólo debe ser efectuada en ausencia total de tensión.
 Le montage du dispositif doit être effectué en absence totale de tension.

Diagnostic LEDs	
1 Power supply (lit green)	• Power supply ON
2	• Not used
E Error (lit red)	• Distance error: specified mounting tolerances are not met • Overspeed error: zero lost, restart needed • Internal error or interferences
R Reference (lit green)	• LKM-1309 Reference detection and enabling. It is ON for the whole period length

1 See the order code. For example: SME11-L-1... → +Vdc = +5Vdc ±5%
 2 Index (I) or Reference (R), see the order code, with N code the signal is not supplied

Connector type	M12 8-pin
male frontal side	
maschio lato contatti	
Aufsicht Stiftseite	
male side contacts	
mâle côté contacts	

